


10431724	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 06.11.2024	EPIC® H-QV 002 MAS EPIC® H-QV 002 FAS	


Diese Montageanleitung ist gültig für:
This assembly instruction is valid for:

10431724 EPIC H-QV 002.1 MAS 2.5-6.0mm²
10431725 EPIC H-QV 002.2 MAS 4.0-10mm²
10431726 EPIC H-QV 002.1 FAS 2.5-6.0mm²
10431727 EPIC H-QV 002.2 FAS 4.0-10mm²

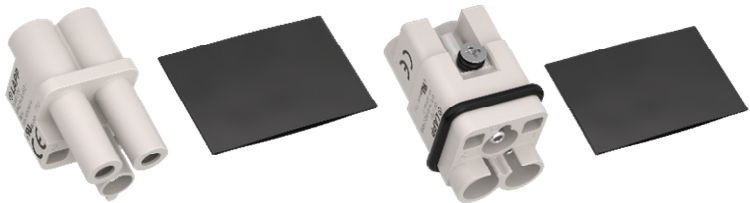


1. Abmanteln
Dismantle

2. Abisolieren
strip

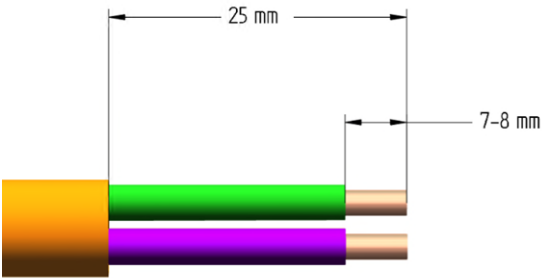


Querschnitte <i>Cross section</i>	Abmantellänge <i>Dismantle length</i>	Abisolierlänge <i>Stripping length</i>
	Für Arbeitskontakte und PE <i>For live contacts and PE-contact</i>	
2,5-6mm²	25 mm	7 - 8 mm
4-10mm²		

3. Befestigungsschraube mit Schraubendreher PH2 gegen den Uhrzeigersinn lösen.
Loosen the fixing screw counterclockwise with a screwdriver PH2.

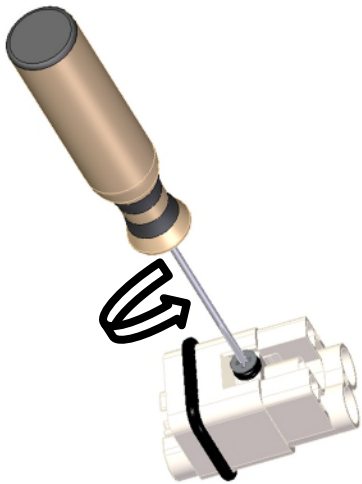


10431724	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 06.11.2024	EPIC® H-QV 002 MAS EPIC® H-QV 002 FAS	

- 4.** Kabel durch Gehäuse (und evtl. unmontierter Kabelschverschraubung) führen
Push cable through hood/housing (and cable gland if available)

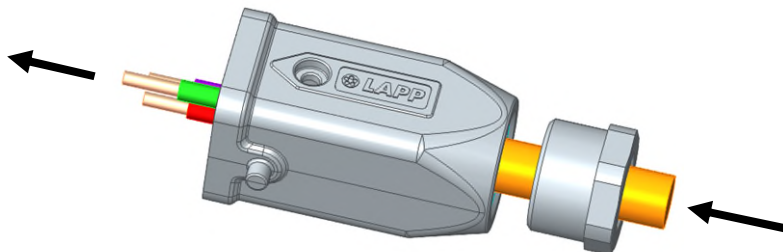


- 5.** Litzen in den Isolierkörper einführen (a) und mit Innensechskant SW 2 mit 1,8 Nm Drehmoment anziehen (b).
Push the stranded wires into the insert (a) and fix them with a hexagonal screwdriver to a torque of 1.8 Nm (b).


a)

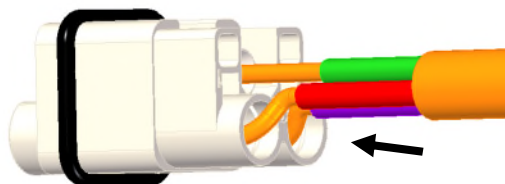

b)

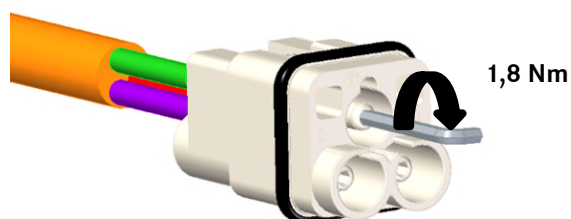


- 6.** Schrumpfschlauch über Abmantellänge positionieren und mit geeignetem Wärmeeintrag zum Schrumpfen bringen bis der Schrumpfschlauch die Form der Kabel annähernd annimmt.
Position the heat-shrink tubing over the stripped length and apply heat with a suitable heat source until the heat-shrink tubing approximately takes on the shape of the cables.

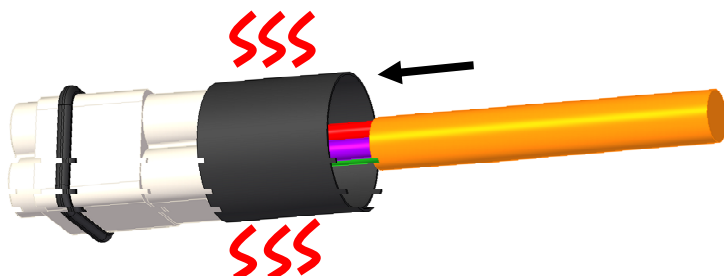


10431724	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 06.11.2024	EPIC® H-QV 002 MAS EPIC® H-QV 002 FAS	

- 7.** Einsätze in Gehäuse zurückführen
Push back inserts into housing.

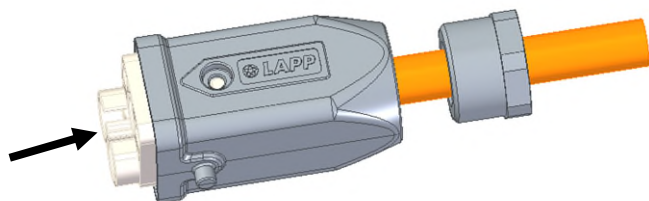

- 8.** Befestigungsschraube mit 0,5 Nm Drehmoment festziehen.
Kabelverschraubung Montieren
Tighten the locking screw with a torque of 0.5 Nm.
Mount the cable gland

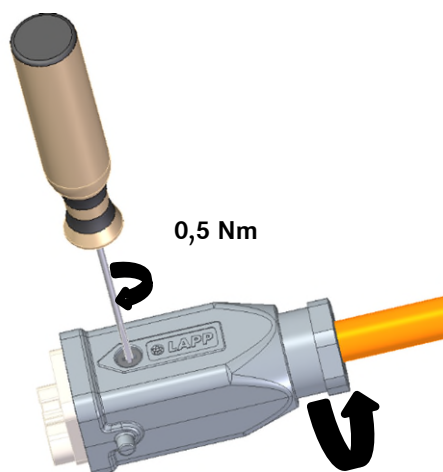

ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN

CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD



ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPLER LE COURANT



U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Strasse 25
D-70565 Stuttgart
www.lapp.com